

東北地方太平洋沖地震に係る学校施設震災状況一覧(2011.03.11～)

区分	名称	学校施設利用 の可否判断		修繕 改修 概算 (千円)	教育施設課調査	摘 要
		校舎	屋内 運動場			
3	伊達小	○ 修繕要	○	300	校舎ガラスブロック破損、廊下一部段差5mm支障なし、屋体使用可能、玄関のキューブガラス抜け落ち	H23年度中耐震補強工事前倒し(案)有
4	伊達東小	○ 修繕要	○ 修繕要	2,000	校舎周り沈下により土間ワレ、各所屋体外壁クラック多数、サッシ落下、玄関のキューブガラス抜け落ち	H23年度中耐震補強工事前倒し(案)有
10	梁川小	×	○	100	校舎北棟全壊の恐れ、体育館使用可、壁崩落 ひび多数 校庭西端地割れ緩む 車の被害	
11	富野小	○ 修繕要	○	100	亀裂各所あり、食堂天井照明数cm下がり。使用可能、二宮像破損、校舎被害なし	
12	堰本小	○ 修繕要	○ 修繕要	200	校舎は給水パルプ部水漏れ、これにより2F天井落下5枚交換、使用可能、水道管破裂 水浸し	
13	栗野小	○	○ 修繕要	1,400	屋体壁1m×1m5箇所落下、ガラス2枚ワレ使用可能、 天窗枠崩落	
14	白根小	○	○ 修繕要	50	家庭科室家具ガラス戸破損、屋体ガラス2枚ワレ、使用可能	
15	山舟生小	○	○	0	特になし 使用可能	
16	五十沢小	○ 修繕要	○	600	校庭南側に亀裂 ブルーシート応急処理済み、5年生天井落下 3年天井被害16:15 3F2教室天井破損、照明器具10cm下がるが使用可、体育館2F外部モルタルふきつけクラック	
17	大枝小	○ 修繕要	○ 修繕要	1,300	食堂西側外装材落下、使用可、体育館外壁モルタル落下クラック多数、天井2枚下がり使用注意、門柱根本から折れる恐れ有	
24	大田小	○ 改修要	○ 修繕要	9,500	外部西側R階外壁ワレ、落下おそれ有、対応要する。EXP-J部われ、壁、パラペット破損、内部未確認、使用可能と思われる。外部に関しては使用良好。プール満水	
25	保原小	×	×	廃止	校舎EXP-J破壊、全壊の恐れ、体育館モルタル落下、クラック、内部天井材ずれ落下注意、低学年棟内外とも全壊同等、使用不能、プール大小ともに満水、水道管破裂 校舎内水浸し ガラス数箇所破損	
26	上保原小	○ 改修要	○	5,800	外壁良好。内壁ワレ多数あり。内部システム天井落下多数あり。(修繕必要)高架水槽架台固定部破損(乗っているだけ)取替えの上配管修繕が必要、屋体使用可能(外壁、内部損傷なし)、プール満水、ジェットヒーター1個・ブルーヒーター5個、架水槽破損 2、3階水浸し	

東北地方太平洋沖地震に係る学校施設震災状況一覧(2011.03.11～)

区分	名称	学校施設利用 の可否判断		修繕 改修 概算 (千円)	教育施設課調査	摘 要
		校舎	屋内 運動場			
27	柱沢小	○	○	15,500	校舎3F音楽室天井システム天井落下。修繕要、その他は使用可能。屋体ステージ上部天井破損落下 修繕要 対応後は使用可能。校舎西側50×100mH350 程度 地盤沈下校庭立ち入り禁止。	
28	富成小	○ 修繕要	○	5,300	校舎損傷なし。給水のみ高架水槽配管破損で3階 天井板180センチ落ちた(音楽室、理科室) 繕要 屋体損傷なし、プール満水	
32	掛田小	○	○ 修繕要	600	柱2箇所せん断、クラック有、壁クラック、モルタル ハク落ち、使用可、体育館ガラスわれ4箇所、鉄骨 損傷なし、使用可能	
33	小国小	○	○ 修繕要	400	校舎棟使用可能。外部その他損傷なし。内部管理 者不在のため確認不可。屋体使用可能。体育館 入り口はめ板湾曲 トイレ亀裂 ステージ内フロア 天井部分宙吊、水漏れ 校舎東に軽い地割れ。	
34	大石小	○ 修繕要	○ 修繕要	700	校舎棟教室間、RC間仕切りクラックあり 外部異常なし 使用可能 屋体2Fギャラリー床全面クラックあり。鉄骨躯体に 異常なし ブロック壁にクラックあり使用可能。屋体南側犬走 外階段30m落込。屋体軒天落下15m	H23年度中耐震 補強工事前倒し (案)有
35	泉原小	○ 修繕要	○ 改修要	11,500	校舎棟外側モルタルはがれ、校庭異常なし。 内部プラスター壁 クラックあり。使用可能 屋体外壁サイディングジョイント部分ワレ全面 柱脚モルタルワレ。内部ステージ両脇壁2枚ワレ落 下 柱繊維板。犬走りクラックあり可能。	
36	石田小	○ 修繕要	△ 改修要	5,500	校舎棟被害なし。使用可能。 屋体2F桁方向部レース変形。柱脚ボルトナット緩 み。天井金属タルキー部落下。照明器具(ステー ジ)一部落下 敷地内一部地盤落ち込み。地下タンクOK。受水槽 OK キューピクル眼視異常なし。 敷地内地面に亀裂、敷地擁壁角2箇所亀裂	
39	月館小	○ 修繕要	○ 修繕要	2,400	校舎棟建築年度が古い為、既存クラック多数あり。 躯体損傷なし。校舎ガラス1箇所破損、屋体損傷な し。使用可能。高架水槽微量の水漏れ。	

東北地方太平洋沖地震に係る学校施設震災状況一覧(2011.03.11～)

区分	名称	学校施設利用 の可否判断		修繕 改修 概算 (千円)	教育施設課調査	摘 要
		校舎	屋内 運動場			
40	小手小	○ 修繕要	○ 修繕要	7,000	校舎棟外部異常なし。内部1F水のみ場ワレ。3F 図書室柱クラックあり。煙突ずれ。屋体外部損傷な し。内部ギャラリー床クラック(既存か)安全確認 要。北側地盤沈下。受水槽傾き50M/M排水設 備電気機能確認。 浄化槽廻り沈下 校舎北側 東西地割れ150m 校舎東側に地割 れ、オイルタンク点検要 校舎西側に地割れ	
5	伊達中	○	○	4,110	特別教室階段柱、渡りローか損傷	体育館が北福島 医療センターの臨 時避難所として使 用
18	梁川中	○ 修繕要	○ 修繕要	5,250	柔剣道場天井照明金物落下。アリーナ天井材5枚 落下 照明不定位地。ホワイエ部は避難場所可能。 外部出入り口大開口金物破損。アリーナステージ 裏ガラスワレ。アリーナ使用可能。柔剣道場使用 セコムバッテリー不能 災害電話不通	
29	松陽中	○ 修繕要	○ 修繕要	18,800	校舎EXP-J部損傷修繕要。ペントハウス(高架水 槽)立ち入り禁止。その他は使用可能。屋体はおお むね使用可能。しかし、TOPライトガラス損傷して いるようなので確認要。2F鉄骨アンカーベース部 確認事項あり。プール満水 テレビ落下 壁割れ 蛍光灯落下 月曜日休校を 願える 天井落下 体育館水銀灯3個落下、受水槽 ひび 教室天井数枚落下、災害電話不能 校舎南 側陥没2mぐらい 避難所不適	
30	桃陵中	○ 修繕要	△ 改修要	17,000	高置水槽入受水槽水漏れ、点検修繕必要。アリー ナ天井照明落下。幕板落下おそれ。TV、オーディ オ落下校舎天井一部落下。校舎外壁頂部浮き落 下のおそれ	
37	霊山中	○ 改修要	○	500	ガラス8枚(旧校舎トイレ4枚非常用階段3枚通路1 枚)、外部目視損傷なし、内部下壁巣クラックあり、 使用可能、体育館損傷なし	
41	月舘中	○ 修繕要	○ 改修要	200	校舎棟外部異常なし。内部管理者不在のため確認 不能。屋体外部異常なし。屋体東側花壇植え込み 沈下	
43	保原学 校給食 センター			1,000	排煙塔亀裂の補修工事	
計				117,110		

011.03.12.18時調製 03.13.12時更新 03.14.18時更新 03.15.19時更新 03.16.15時更新 03.17.17時更新

※