

被災状況報告案件【農林業施設】

◆林 道

①林道日面線（梁川・山舟生地内）

被災状況：	舗装路面崩落L=15m 段差H=30cm 軽自動車通行可能・普通車通行不可能・通行する人家1軒有り
現在状況：	バリケード及び路肩注意杭で危険表示済

被災状況：	砂利路面クラックL=12m 亀裂深さH=60cm 車両通行可能
現在状況：	路肩注意杭及びロープで危険表示済

②林道大霊山線（霊山・石田地内）

被災状況：	ヘリポート半壊・使用することは不可能
現在状況：	盛土面土砂が、今後の降雨により流出した場合、R115号まで流出する恐れがあるため排水対策及びブルーシートにより養生済

被災状況：	路面クラック多数
現在状況：	クラックの状況により危険と判断される箇所について通行止め実施

③林道七ツ森線（月舘・御代田～上手渡地内）

被災状況：	路面クラック多数（N=20～30箇所）
現在状況：	人家2軒の通行する箇所を除き全面通行止め実施 クラック箇所増破防止のためクラックへの土砂詰め実施済

④林道三淀ヶ入線（月舘・月舘～布川地内）

被災状況：	路面クラックL=30m 深さH=30cm 幅W=5cm × 2箇所
現在状況：	起点部の人家通行部分を除き全面通行止め実施 クラック箇所増破防止のためクラックへの土砂詰め実施済

◆山地災害

①梁川町山舟生字鍛冶屋場地内

被災状況：	山腹崩壊L=30m H=25m 上部に薬師堂有り・石碑一部崩落
現在状況：	崩落木伐採・下部水路最低限の通水断面確保済

②月舘町上手渡字道下山地内

被災状況：	山腹崩壊 L=30m H=25m
現在状況：	地権者へ支障木伐採を要請済・下部河川の通水断面確保済

◆ため池

①土橋ため池

被災状況：	堤体クラック発生 L=20m
現在状況：	水抜き完了済

②谷地ため池

被災状況：	堤体クラック発生 L=50m 幅W=11cm 深さH=80cm
現在状況：	影響範囲まで水抜きを実施済・ブルーシートによる養生済 堤体外側漏水なし確認済（現在安定状態）

③三拍子ため池

被災状況：	堤体クラック発生 L=30m 下側に人家1軒有り
現在状況：	クラック箇所増破防止のため土砂詰め実施済 3/18朝から水抜き実施予定～手配済

農林業施設被災状況

(農林課所管)

(林道農道：路線数)

		保原地域	梁川地域	霊山地域	月舘地域	伊達地域	計	備 考
林道	路面亀裂 (クラック)	1	2	1	3		7	
	法面崩落		2				2	
	付帯施設 (ヘリポート)			1			1	ヘリポート施設半壊
	落石箇所		2				2	
山地災害	山腹崩壊		3	1	2		6	
農道	路面亀裂 (クラック)	1					1	
	法面崩落		1				1	
	路肩流出		1				1	
ため池	堤体亀裂	4			1		5	